



令和3年度 通学路における危険箇所合同点検

学校番号	学校名	番号	危険箇所の位置・形状	危険である理由	対策内容	対策実施担当				学校の対策実施時期			学校の対策内容			
						道路管理者・市	道路管理者・県	警察	学校	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他(記述)
2	大津小	1	中野町ジョイフル通り押しボタン式信号付近	信号が赤に変わったことに気付かずに入ってくる車があった。	・対策実施済み。(市) ・取締りの参考とします。(警察)				○	○				○	○	
2	大津小	2	伊藤忠・スミング184号線進入路	児童の通学路となっているが車道となっている。	・変形交差点の歩行者安全確保で試行的にラバーポールをR3年度に設置(県・R3着工済) ・車両と歩行者が輻輳する交差点形状のため、視覚的に区分する【予定】 カラー舗装設置:150㎡(市) ・パトロールの参考とします。(警察)	○	○		○	○				○	○	
2	大津小	3	中野町ジョイフル通り〜スミング・畑踏切	交通量が多いが、道路が狭く交差点がいくつもあるが対応がまちまちになっている。	・交差点強調のためカラー化を行う【予定】 カラー舗装設置(7箇所):190㎡(市) ・路側帯設置のための外側線を設置する【予定】 外側線設置(西側):100m×1列(市)	○			○	○				○	○	
2	大津小	4	大津本通線	交通量が多いが、道路が狭く歩行帯がない。	・片側は路側帯整備済みであり、反対側の緑線の設置する【予定】 緑線設置:650m×1列(市) ・部分的に水路へ転落の恐れのある箇所への柵の設置【予定】 ガードパイプ設置:3箇所(6m、2m、2m)(市) ※通学路交通安全プログラム	○			○	○					○	
2	大津小	5	大津小交差点付近(184号)	事故があった際、歩道に車が突っ込みかけたときがあった。	・交差点の歩行者溜まり安全確保のため、自転車横断帯消去(警察)のうえ車止めポールを設置(県・R3着工済) ・道路管理者と連携し、自転車横断帯を抹消、防護柵を設置しました。(警察・R3完了)		○	○	○	○				○	○	
2	大津小	6	大津コミュニティセンター前通り	東側から通学路に向かって突き当たる道が数本あり、左右の見通しが悪く交通量も多い。	・パトロールの参考とします。(警察)				○	○					○	

令和3年度 通学路における危険箇所合同点検

学校番号	学校名	番号	危険箇所の位置・形状	危険である理由	対策内容	対策実施担当				学校の対策実施時期			学校の対策内容			
						道路管理者・市	道路管理者・県	警察	学校	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他(記述)
3	上津小	1	船津交流館近くの交差点	見通しが良く、土手から下り坂でスピードが出る。	・横断歩道標示の補修。(警察)			○								
3	上津小	2	高速道路高架下道路	斐伊川土手通行の車のスピードが速いことや声かけ事案あった。	・パトロールの参考とします。(警察)				○	○					○	
3	上津小	3	三田谷集会所付近交差点	見通しが悪くY字型の交差点で道が狭い。	・パトロールの参考とします。(警察)				○	○					○	
3	上津小	4	曾田商店前交差点	見通しが悪く道も狭い。車が来ることがわかりにくい。	・パトロールの参考とします。				○	○					○	
3	上津小	5	善福寺近くの道路	見通しが良くスピードが出る。縁石やガードレールがない。	・外側線等が薄くなっている(又は消えている)ため補修する【予定】 外側線修繕:1,700m×1列(市) ・パトロールの参考とします。(警察)	○										
3	上津小	6	上乗寺付近の道路	道幅が狭く、ガードレールがない川が流れている。				○	○						○	
3	上津小	7	菅原トンネル	幅が狭く昼間でも暗く人通りが少ない道とトンネル。				○	○						○	







令和3年度 通学路における危険箇所合同点検

学校番号	学校名	番号	危険箇所の位置・形状	危険である理由	対策内容	対策実施担当				学校の対策実施時期			学校の対策内容			
						道路管理者・市	道路管理者・県	警察	学校	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他(記述)
8	長浜小	1	新内藤川の駅橋から南に向かい、県道外園高松線に出る道路	児童の登下校路である。長浜工業団地への抜け道になり、割と交通量もある。スピードを出している車も見かける。道路幅が狭く、車のすれ違いは道幅いっぱいになる。	・外側線等が薄くなっている(又は消えている)ため補修する【予定】 外側線修繕:400m×1列(市) ・ハトロールの参考とします。(警察)	○										
8	長浜小	2	外園町393番地付近の道路合流点(4つ角)	登校時、児童は外園町と西園町境の歩道のない道を右側通行で北進する。海岸通りに出て歩道に渡ろうとするが、横断歩道がない。見通しが悪く、スピードを出す車も多いので、とても危険である。	・ハトロールの参考とします。(警察)									○		・地区のPTAの方に、見守りや通学路の変更など、提案をお願いする
8	長浜小	3	出雲市荒茅町2754番地前(さくら団地入口)	見通しが悪く、以前から、徒歩通学の小学生や自転車通学の中学生が、団地側から出てきた自動車や運送トラックなどと接触しかけた事例がある。	・カーブミラー設置【予定】:1基(市) ・ハトロールの参考とします。(警察)	○										
8	長浜小	4	西園町 妙見橋手前 横断歩道	坂道、カーブ先の横断歩道のため、車のスピードが速い。そのため、児童は走って渡ることもある。横断歩道もラインが消えかかっている。	・横断歩道標示を補修します。(警察)									○		
8	長浜小	5	ローソンから浜中への道路途中の三叉路	横断歩道がない。かなりのスピードで車が通過する。	・カーブであるため横断歩道は設置できません。(警察)									○		・地区のPTAの方に、見守りや通学路の変更など、提案をお願いする
8	長浜小	6	R431沿いのローソン駐車場の入口付近(北側)	登校時は急いでいる車が多く、横断歩道を横切っていく車もある。	・取締りの参考とします。(警察)									○		・毎日、保護者の方が見送っている
8	長浜小	7	海岸道路、川土手の道路	スピードを出す車が多い。道路幅も広くなく、歩道、横断歩道もない。	・周辺状況から速度規制、横断歩道の必要性は低いと考えます(警察)									○		・地区のPTAの方に、見守りや通学路の変更など、提案をお願いする
8	長浜小	8	平池川を渡る橋に柵干がないこと 荒茅町3224、3221付近	児童は、通学路以外でも日常的に利用している。せめて、柵干の代わりに、ポールを立ててもらいたい。	・柵干(転落防止柵)設置【予定】:5m×2列 又は ポストコーン設置【予定】:3本×2列(市)	○										
8	長浜小	9	出雲市荒茅町3241番地付近の堀	築何十年も経つ堀で、少しずつ斜めになっている。通学路なので倒れたりしないか心配である。										○		・市の方に問い合わせ、対応策を相談する。

令和3年度 通学路における危険箇所合同点検

学校番号	学校名	番号	危険箇所の位置・形状	危険である理由	対策内容	対策実施担当				学校の対策実施時期			学校の対策内容			
						道路管理者・市	道路管理者・県	警察	学校	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他(記述)
9	四絡小	1	出雲市小山町469番地付近・交差点	狭い道路の交差点で見通しが悪い。	・柱を立てる場所がなく、また、見通しが悪いので一時停止規制がなくとも停まらないと安全確認が困難であるため、規制の必要性は低いと考えます。(警察)				○		○				○	
9	四絡小	2	出雲市渡橋町858-1・くみ小児科前の道路	狭い道路で交通量があるが、退避スペースがない。				○		○					○	











令和3年度 通学路における危険箇所合同点検

学校番号	学校名	番号	危険箇所の位置・形状	危険である理由	対策内容	対策実施担当				学校の対策実施時期			学校の対策内容			
						道路管理者・市	道路管理者・県	警察	学校	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他(記述)
14	神西小	1	出雲市神西沖町1443-2 旧サンアイ付近 県道出雲インター線	高速道路への接続道路で車の速度が速い。	・道路状況から現在の速度規制が妥当と考えます。(警察)				○	○					○	
14	神西小	2	出雲市神西沖町 県道出雲インター線入り口付近交差点から西	幹線道路への抜け道・工事関係大型車両の通り道になっており、車の速度が速い。					○	○					○	
14	神西小	3	出雲市神西沖町1090 神西小学校前道路	幹線道路への抜け道になっており、車の速度が速い。	・幹線市道10か年事業計画区間(通学路交通安全プログラム・市・R3着手済) ・道路状況から現在の速度規制が妥当と考えます。(警察)	○										
14	神西小	4	出雲市東神西町939 東神西コミュニティセンター付近JR踏切	歩道がない					○	○					○	



令和3年度 通学路における危険箇所合同点検

学校番号	学校名	番号	危険箇所の位置・形状	危険である理由	対策内容	対策実施担当				学校の対策実施時期			学校の対策内容				
						道路管理者・市	道路管理者・県	警察	学校	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他(記述)	
15	平田小	10	出雲市西平田町110～190 長通り1号橋の道路	それぞれの三叉路・十字路付近は見通しが悪い。					○	○						○	
15	平田小	11	出雲市平田町2112 文化館付近	白線が消えている。歩道がない。直線道路でスピードを出して走る。	・外側線等が薄くなっている(又は消えている)ため補修する【予定】 外側線修繕:450m×2列(市) ・速度40標示を補修します。(警察)				○								
15	平田小	12	出雲市西平田町120 長通川沿い	道幅が狭く歩道もないが、交通量が多い。					○	○							○
15	平田小	13	出雲市平田町940 湯谷川川岸	川岸に手すり等がなく転落の危険がある。						○	○						○
15	平田小	14	出雲市平田町990 北本町交差点南東角	歩行者と自転車が出合い頭に衝突する危険性がある。	・バトロールの参考とします。(警察)					○	○						○
15	平田小	15	出雲市平田町953 元町交差点	十字路の交差点で見通しが悪い。近年車両衝突事故が続いている。	・バトロールの参考とします。(警察)					○	○						○
15	平田小	16	出雲市西平田町43 長岡獣医科前押しボタン信号	点滅信号で止まらない車が多い。横断時間が短い。横断歩道の白帯がほとんど消えていて、車両から横断歩道の確認ができていない。	・停止線、横断歩道標示を補修します。(警察)												
15	平田小	17	出雲市平田町1470 平田屋精肉店～京町	道幅が狭いが、抜け道で車通りが多い。護岸工事で工事車両の通行がある。京町側はT字路で見通しが悪い。	・バトロールの参考とします。(警察)					○	○						○
15	平田小	18	出雲市西平田町6 平田コスモス児童クラブ付近	夕方は送迎のため交通量が増える。スピードを出す車も多い。	・バトロールの参考とします。(警察)					○	○						○







令和3年度 通学路における危険箇所合同点検

学校番号	学校名	番号	危険箇所の位置・形状	危険である理由	対策内容	対策実施担当				学校の対策実施時期			学校の対策内容			
						道路管理者・市	道路管理者・県	警察	学校	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他(記述)
17	国富小	1	出雲市美談町423-2～東谷上82-2 (国道431号美談点減信号～ミシマ内装前)	樹木で薄暗くカーブで見通しが悪い。道幅が狭い。歩道がない。抜け道で車の速度が高い。	・外側線等が薄くなっている(又は消えている)ため補修する【予定】 カーブ区間の外側線を修繕:150m×1列(市)	○										
17	国富小	2	出雲市美談町866 (美談コミュニティセンター付近)	カーブで見通しが悪い。	・外側線等が薄くなっている(又は消えている)ため補修する【予定】 交差点部区画線修繕:50m(市)	○										
17	国富小	3	出雲市美談町18 (昌子様宅前)	カーブで見通しが悪い。					○	○					○	
17	国富小	4	出雲市美談町東谷中39～国富町上ヶ島西350(ミシマ内装東～国富4信号)	抜け道で車の速度が高い。歩道がない。道路北側の歩行者用の道幅は1.2m程度あるが縁石はない。道路に沿って水量の多い用水路がある。登校時は、道路の左側を歩く。	・幹線市道10か年事業計画区間(通学路交通安全プログラム・市)	○										
17	国富小	5	出雲市国富町中村2 904～金山中1483	カーブで見通しが悪い。道幅が狭い。歩道がない。歩行者とバイク・自転車との接触事故の危険がある。	・外側線等が薄くなっている(又は消えている)ため補修する【予定】 外側線修繕:200m(市)	○										
17	国富小	6	出雲市国富町国富4 858～西代町上組東469-3(国富4信号～旅伏駅付近)	抜け道として通行する車が多い。道幅が狭く、東側の歩道が断続している。下校時は、道路の左側を歩く。					○	○					○	
17	国富小	7	出雲市国富町緑団地57-1～54 (ひらた西保育所付近)	道幅が狭く、歩道がない。交通量が多い。					○	○					○	
17	国富小	8	出雲市西代町新川南1050-6 横断歩道	車の速度が高い。信号機のない横断歩道(ペイントが薄くなっている。)	・横断歩道標示の補修をします。(警察)				○							
17	国富小	9	出雲市西代町新川南1032-1 横断歩道(新川南生活改善センター北田側)	車の速度が高い。信号機のない横断歩道(ペイントが薄くなっている。)	・横断歩道標示の補修をします。(警察)				○							











令和3年度 通学路における危険箇所合同点検

学校番号	学校名	番号	危険箇所の位置・形状	危険である理由	対策内容	対策実施担当				学校の対策実施時期			学校の対策内容			
						道路管理者・市	道路管理者・県	警察	学校	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他(記述)
22	北浜小	1	出雲市十六島町1383-5 北浜小学校の手前	湾岸工事のため、大型トラックが進入することがある。	・工事関係者に対して児童横断時の通行を控えるなどの対策がしており、実際に児童が通行する際に車両の出入りはなく安全に横断できているため、横断歩道の必要性は低いと考えます。(警察)				○	○					○	
22	北浜小	2	出雲市十六島町・県道十六島直江停車場線	車の速度が出やすい道だが、歩道がないため児童の登下校の際、危険である。	・外側線の修繕(県・R3完了) ・速度標示を上申します。(警察)		○	○	○	○					○	



令和3年度 通学路における危険箇所合同点検

学校番号	学校名	番号	危険箇所の位置・形状	危険である理由	対策内容	対策実施担当				学校の対策実施時期			学校の対策内容			
						道路管理者・市	道路管理者・県	警察	学校	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他(記述)
23	伊野小	1	出雲市美野町77美野市道1踏切付近の国道431号線一帯	湖北線を通行する車の速度が速く、横断する児童にとって危険。	・外側線の修繕を検討中(県) ・横断状況から信号機設置の必要性は低いと考えます。(警察)				○	○					○	
23	伊野小	2	出雲市美野町77付近(国道431号線から入る踏切北側の交差点)	ゴルフ場から来る車が速度を落とさず危険。	・取締りについては受持ち勤務員に情報提供し共有します。(警察)					○	○				○	
23	伊野小	3	出雲市美野町96付近(踏切から東に向かって線路沿いに進む生活道路)	道幅が狭い上、路側帯の白線が東に向かって左にしかないため左側通行をしているので危険。	・外側線等が薄くなっている(又は消えている)ため補修する【予定】 外側線修繕:北側330m、南側400m(市) ・速度標示を上申します。(警察)	○		○	○	○					○	
23	伊野小	4	出雲市美野町546-2付近(下川橋付近の交差点)	橋が狭く柵干がない。交通量も多い。						○	○				○	○
23	伊野小	5	出雲市美野町1052伊野川沿歩道	歩道にガードレールがないところやボールがさびて危険なものもある。						○	○				○	
23	伊野小	6	出雲市野郷町高山橋付近(伊野本線と広域農道との交差点)	農道を走行する車の速度が速く、横断する児童にとって危険。横断歩道の白線が消えかかっている。松江方面からくる車が見えにくい。	・横断歩道予告標示は本部に上申中です。(警察)					○	○				○	○
23	伊野小	7	出雲市野郷町43石倉建築作業場前交差点から伊野小北側へ通じる道	歩道がない。道幅が狭い上、通行する車も多く、速度も速い。カーブも有り、見通しが悪い場所もあり。						○	○				○	○
23	伊野小	8	出雲市野郷町571-8付近(野郷簡易郵便局付近交差点)	カーブで見えにくい。通行する車も多く、速度が速い。	・歩行者横断箇所のカラー化を行う【予定】 カラー舗装設置:7.5m×2.0m(市) ※「止まれ」の停止線位置変更(公安)が必要	○				○	○				○	
23	伊野小	9	出雲市野郷町1115付近(三の谷周辺山道)	歩道がない。道幅が狭く、カーブが多い。通行する車も多い。						○	○				○	○

令和3年度 通学路における危険箇所合同点検

学校番号	学校名	番号	危険箇所の位置・形状	危険である理由	対策内容	対策実施担当				学校の対策実施時期			学校の対策内容				
						道路管理者・市	道路管理者・県	警察	学校	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他(記述)	
23	伊野小	10	出雲市野郷町1961付近(金森周辺山道)	カーブで車が内側ギリギリを走ってることがあり危険。坂道で車の速度が速い。路肩が狭く、草木がはみ出し危険な箇所あり。	・外側線等が薄くなっている(又は消えている)ため補修する【予定】 外側線修繕:50m×3列(市)	○				○	○					○	
23	伊野小	11	出雲市地合町460東地合入口バス停付近	車の通行量が多い。坂道のため車の速度が速い。白線が消えかかっている箇所もある。	・外側線等が薄くなっている(又は消えている)ため補修する【予定】 外側線修繕:100m×2列(市)	○				○	○					○	
23	伊野小	12	出雲市地合町191-4西地合入口バス停付近	歩道、ガードレールがない箇所があり、子どもが落下したことがある。	・ガードパイプ設置【予定】:6m(市)	○				○	○					○	
23	伊野小	13	出雲市地合町 地合車庫バス停付近	カーブで見通しが悪い。速度が速い車もある。	・外側線等が薄くなっている(又は消えている)ため補修する【予定】 外側線修繕 300m×2列(市)	○				○	○					○	

















令和3年度 通学路における危険箇所合同点検

学校番号	学校名	番号	危険箇所の位置・形状	危険である理由	対策内容	対策実施担当				学校の対策実施時期			学校の対策内容				
						道路管理者・市	道路管理者・県	警察	学校	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他(記述)	
29	荒木小	10	出雲市大社町北荒木413(荒木小付近)	・カーブがあり、ミラーもないため見えにくく危険。					○							○	
29	荒木小	11	荒木小東側道路(体育館の前の横断歩道)	・歩道がないところを通学しているが、車の横断が激しくスピードを出している車もあるので、注意が必要。	・バトロールの参考とします。(警察)					○						○	
29	荒木小	12	出雲市大社町北荒木中筋748-3(バレット付近)	・アルファー食品からバレットの通りの道路は車がスピードを出して通るので危険。交通量が多く、道路を横断するのに横断歩道がないため危険。	・横断状況、交通状況から横断歩道の必要性は低いと考えます。一時停止標示の補修、標識の補修を上申します。(警察)												
29	荒木小	13	出雲市大社町北荒木(駅通り西原から161号線を横切る横断歩道)	・交通量が多くて渡る時に危険。車が止まってくれず、スピードを出して通ることが多い。下校時、右が見えにくいので、道路ギリギリまで顔を出して見えないといけなくて危険。						○						○	
29	荒木小	14	出雲市大社町北荒木上北東145(元浜山治療院前の交差点)	・交差点を、朝は北側から夕方南側から大社高校生が自転車一時停止せずに横断するため接触する危険がある。高校生の横断の仕方は毎年変わらない状況である。	・一時停止標示の補修を上申します。(警察)												
29	荒木小	15	出雲市大社町北荒木625(エル南側の通学路)	・雨の日は道路の排水が悪く、歩道側に水がたまる。車が通る時に水をかぶる可能性がある。朝は交通量が多いため歩道がない箇所では注意が必要である。	舗装補修済み												
29	荒木小	16	出雲市大社町北荒木625(エルの横(ファミリーマート側))	・エルの駐車場のファミリーマート側の出入りに植木があって歩道にいる子どもの姿が分かりにくい。						○					○	○	
29	荒木小	17	出雲市大社町北荒木上北西1891(荒木総荒神社周辺)	・カーブミラーが堀や車庫で少し見えにくく、車が近くまで来ないと分からない。狭い道だがスピードを出す車があり危険。	・バトロールの参考とします。(警察)					○						○	
29	荒木小	18	出雲市大社町北荒木645(アルファー食品駐車場南側)	・田んぼの用水路が水量も多くて道も狭いので落ちそうで危険。	・バトロールの参考とします。(警察)					○						○	

令和3年度 通学路における危険箇所合同点検

学校番号	学校名	番号	危険箇所の位置・形状	危険である理由	対策内容	対策実施担当				学校の対策実施時期			学校の対策内容			
						道路管理者・市	道路管理者・県	警察	学校	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他(記述)
29	荒木小	19	出雲市北荒木1195-4(小田川歯科前の押しボタン信号)	・押しボタン信号が赤になっても信号無視をする車があり危険。 ・交通量が多く自転車もスピードを出して通過するため危険。	・ハトロールの参考とします。(警察)				○					○	○	
29	荒木小	20	出雲市大社町修理免南原西601(「育人館」前押しボタン信号)	・押しボタンが道路の方に面しているため押す時に車道に出てしまう。カーブで見通しも悪いのでスピードを出している車や信号無視をする車もあり危険である。	・調整済みです。(警察・R3完了)				○	○				○	○	
29	荒木小	21	出雲市大社町北荒木1233-1(「あんど」前押しボタン信号)	・カーブで見通しが悪い。スピードを出して信号無視をする車も多い。	・ハトロールの参考とします。(警察)				○					○	○	
29	荒木小	22	出雲市大社町北荒木駅通り455-8(「大幸」の方へ渡る横断歩道)	・カーブで見通しも悪く、渡ろうとしてもスピードを出して突っ込んでくる車も多い。	・直近に押しボタン信号機があることと道路線形が悪いため信号機の設置は出来ません。(警察)				○					○	○	
29	荒木小	23	出雲市大社町修理免上原135(金築治療院の交差点)	・事故が多く危険。見通しが非常に悪い。	・注意喚起を行う【予定】 交差点クロス線設置:1.5m(市) ・一時停止標識、標示の補修を申し上げます。(警察)	○			○							
29	荒木小	24	出雲市大社町修理免西原659(小川隆得さん宅付近のカーブ)	・ゆるやかなカーブで見通しが悪く、急に車を確認することになり危険。	・ハトロールの参考とします。(警察)				○					○	○	
29	荒木小	25	堀川沿いの道路	・道幅が狭く交通量も多い。(ほとんどの人が地元の方なので、スピードが出ることが多い。) ・雨が降ると堀川が増水し危険。	・走行速度から、速度規制を実施する必要性は低いと考えます。(警察)				○					○	○	
29	荒木小	26	都市計画道路神門通り線	市街地の道路で交通量も多いが、歩道の電柱が障がいとなっており危険である。	・歩行空間拡幅(通学路交通安全プログラム)のため、電線共同溝、宇迦橋架け替えを行う(県・R3着手済)					○						







令和3年度 通学路における危険箇所合同点検

学校番号	学校名	番号	危険箇所の位置・形状	危険である理由	対策内容	対策実施担当				学校の対策実施時期			学校の対策内容			
						道路管理者・市	道路管理者・県	警察	学校	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他(記述)
32	西野小	1	出雲市斐川町中出西(出西コミセン付近)	交通量が多く、車がスピードを出しているため。	・看板等の設置は警察では対応できません。(警察)				○		○				○	・学校ホームページに掲載し。保護者にも注意喚起を行う。
32	西野小	2	出雲市斐川町中出西(JA出西支所付近)	交通量が多く、車がスピードを出しているため。	・注意喚起を行う【予定】 「通学路」路面標示の設置(市) ・交通指導取締りの参考とします。(警察)	○										
32	西野小	3	出雲市斐川町駅南(JR山陰本線直江駅付近)	踏切近くで見通しが悪い。	・横断歩道標示の補修を上申します。(警察)										○	・学校ホームページに掲載し。保護者にも注意喚起を行う。
32	西野小	4	出雲市斐川町富下西(北神立橋付近)	交通量が多く、道幅がせまい。	・パトロールの参考とします。					○		○			○	・学校ホームページに掲載し。保護者にも注意喚起を行う。
32	西野小	5	出雲市斐川町千家(千家公民館付近)	スピードを出す車が多く、大きなトラックも通るため。	・交通の状況から横断歩道の必要性は低いと考えます。(警察)					○		○			○	・学校ホームページに掲載し。保護者にも注意喚起を行う。
32	西野小	6	出雲市斐川町神立(三木整形外科付近)	スピードを出す車が通るが、歩道がないため。	・歩道の設置は道路管理者となり、警察として対応できることはありません。					○		○			○	・学校ホームページに掲載し。保護者にも注意喚起を行う。
32	西野小	7	出雲市斐川町神立(明雲自動車付近)	車や自転車が多く通るが、歩道もなく、道幅も狭いため。	・歩道の設置は道路管理者となり、警察として対応できることはありません。					○		○			○	・学校ホームページに掲載し。保護者にも注意喚起を行う。
32	西野小	8	出雲市斐川町神立(万九千神社付近)	家が建っており、見通しが悪いため。						○		○			○	・学校ホームページに掲載し。保護者にも注意喚起を行う。
32	西野小	9	出雲市斐川町神立(島根電工付近)	会社があり見通しが悪いため。	・パトロールの参考とします。(警察)					○		○			○	・学校ホームページに掲載し。保護者にも注意喚起を行う。

令和3年度 通学路における危険箇所合同点検

学校番号	学校名	番号	危険箇所の位置・形状	危険である理由	対策内容	対策実施担当				学校の対策実施時期			学校の対策内容			
						道路管理者・市	道路管理者・県	警察	学校	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他(記述)
32	西野小	10	出雲市斐川町神立(町道併川名島線)	車の交通量が多く危ないため。	・交通の状況から横断歩道の必要性は低いと考えます。(警察)				○		○				○	・学校ホームページに掲載し。保護者にも注意喚起を行う。
32	西野小	11	出雲市斐川町求院(ローソン出西店付近)	横断歩道がないが、交通量も多く、車のスピードも速いため。	・信号交差点が近いので、横断歩道を設置すれば、信号を見てしまい横断歩行者に気がつかない可能性があるため、設置の必要性は低いと考えます。(警察)				○		○				○	・学校ホームページに掲載し。保護者にも注意喚起を行う。
32	西野小	12	出雲市斐川町神守(わらべのうち保育園付近)	交通量が多いが、道幅が狭いため。	・道路建設課が交差点改良事業中(通学路交通安全プログラム・市・R3着手済)	○										
32	西野小	13	出雲市斐川町神守(上直江児童公園付近)	交通量が多いため。	・一定の交通量がありますが、横断状況から信号機設置の必要性は低いと考えます。取締り係と情報共有します。(警察)				○		○				○	・学校ホームページに掲載し。保護者にも注意喚起を行う。
32	西野小	14	出雲市斐川町千家(住宅地の交差点)	交通量が多く、車がスピードを出しているため。					○		○				○	・学校ホームページに掲載し。保護者にも注意喚起を行う。
32	西野小	15	出雲市斐川町富下西(伊波野保育園付近)	見通しが悪く、車がスピードを出しているため。	・取締りの参考とします。(警察)				○		○				○	・学校ホームページに掲載し。保護者にも注意喚起を行う。
32	西野小	16	出雲市斐川町岩野原東(岩野薬師付近)	見通しが悪く、車がスピードを出しているため。	・両レーンに「減速」の路面表示(県・R3完了) ・パトロールの参考とします。(警察)					○						
32	西野小	17	出雲市斐川町岩野原西(たまたがわ内科クリニック付近)	交通量が多く、見通しが悪いため。					○		○				○	・学校ホームページに掲載し。保護者にも注意喚起を行う。
32	西野小	18	出雲市斐川町島井	見通しが悪く、車がスピードを出しているため。	・道路状況、交通状況から速度規制の必要性は低いと考えます。(警察)				○		○				○	・学校ホームページに掲載し。保護者にも注意喚起を行う。









令和3年度 通学路における危険箇所合同点検

学校番号	学校名	番号	危険箇所の位置・形状	危険である理由	対策内容	対策実施担当				学校の対策実施時期			学校の対策内容			
						道路管理者・市	道路管理者・県	警察	学校	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他(記述)
34	出東小	10	相場:県道交差点(おだの西)	直線道路で車がスピードを出しやすい。	・横断歩道標示の補修をします。(警察)			○								
34	出東小	11	サニータウン:三協橋近くのT字路	歩行者と車が近い。	・バトロールの参考とします。(警察)				○		○					○
34	出東小	12	堀の内:堀の内公民館近くの西側交差点	交差点の角に家があり、北側と西側からの見通しが悪い。 少しカーブになっているため、より見通しが悪い。	・一時停止を補修します。(警察)			○	○		○					○
34	出東小	13	協生2:郵便局北側の道路	道路が狭く、登校中に車が通るとよけるスペースがなくて危険である。登校の時間帯だけでも進入禁止になるとよい。	・通行禁止規制は周辺住民の方にも影響があるため、周辺地域の意見を集約してください。(警察)				○		○					○